

# EXPマルチユースバー 取付説明書

品番：MUB-01


この度は、IPF製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本説明書に記載の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。  
お読みになった後も本説明書は大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

## 取付上のご注意



- ・本書記載以外の取付方法による事故、および車両・製品の破損について一切責任を負いません。
- ・製品の改造は行わないでください。
- ・本製品の取付けは、お買い上げの販売店もしくは技術力のあるショップに依頼してください。
- ・取付け作業は安全な場所に駐車し、必ずエンジン停止、イグニッションOFF、パーキングブレーキを確実に操作した状態で行ってください。
- ・シートベルトの妨げにならないように取り付けてください。
- ・お子様がぶらさがったりしないようにしてください。マルチユースバーが破損し、ケガをするおそれがあります。
- ・リヤシートに座ったままシートスライドやリクライニングの操作は行わないでください。手や指を挟んだりケガをするおそれがあります。
- ・マルチユースバーの耐荷重は取付面の強度により異なるため、最大荷重2kgを目安にご使用ください。
- ・マルチユースバーに物をぶらさげたり、固定した状態では悪路走行を避けてください。やむを得ない場合は徐行運転をしてください。
- ・異音が発生した場合は、各部に緩みがないか、取付状態に問題がないか確認してください。


## 構成部品

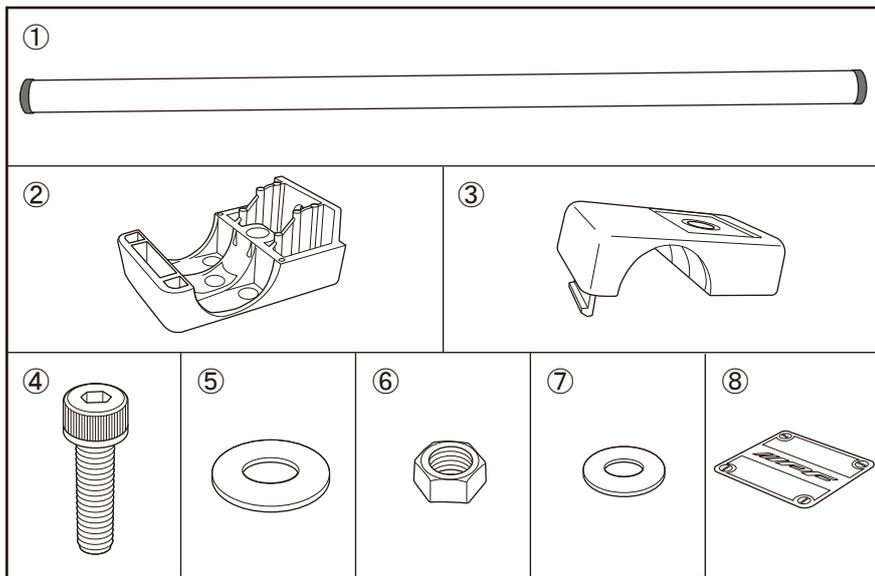


No.	部品名	数量
①	バー	2
②	ステア-A	4
③	ステア-B	4
④	六角穴付きボルト M6×22	8
⑤	大径ワッシャー M6×φ22	4
⑥	ナット M6	4
⑦	ワッシャー M6	4
⑧	エンブレムシール	4

## 取付方法

### 取付完成図

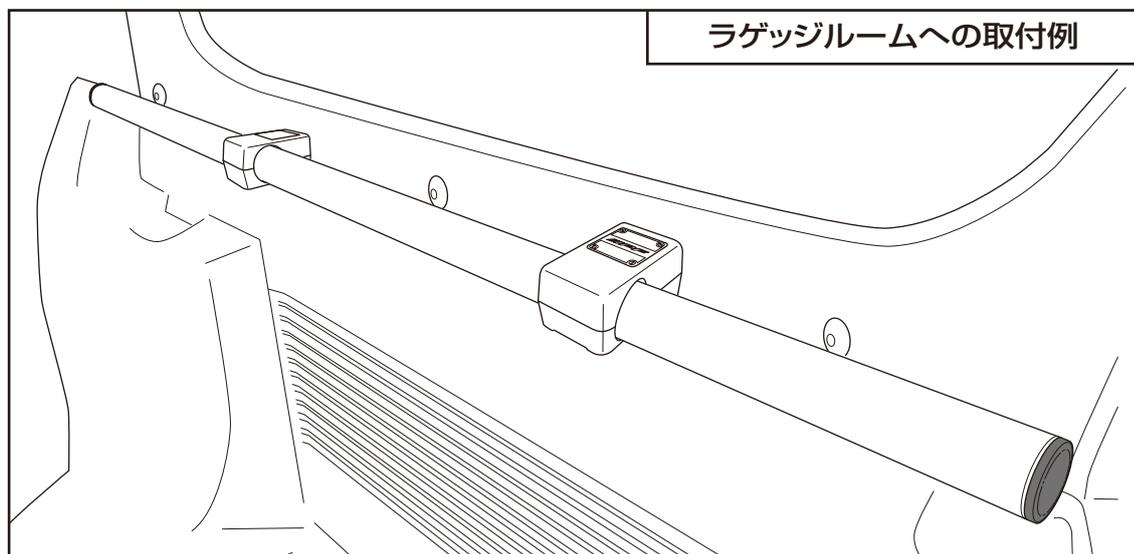

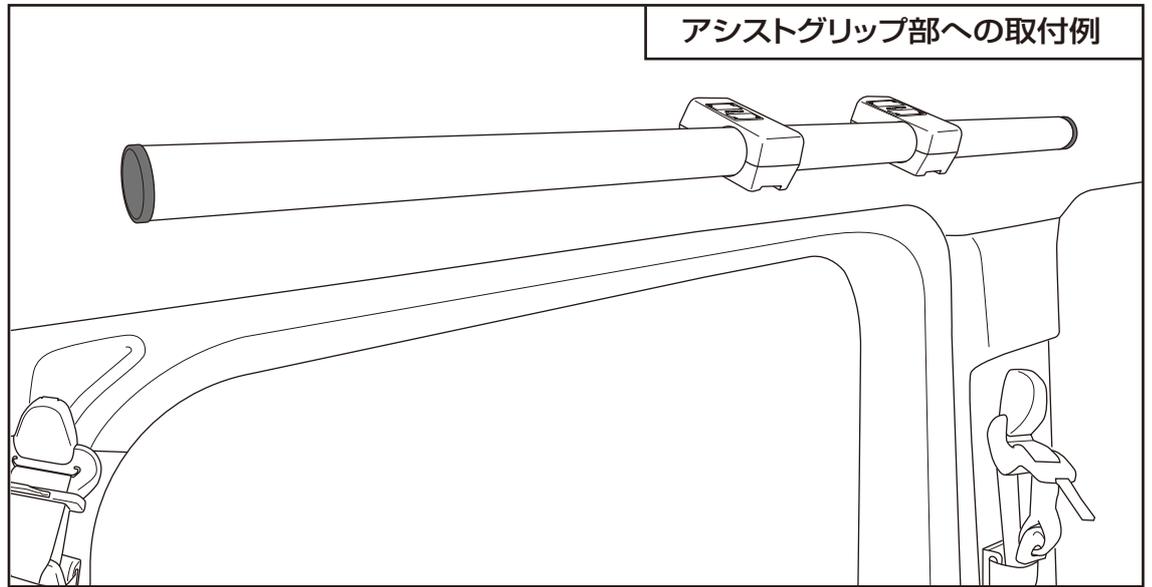


## マルチユースバーの取り付け

- ラゲッジルームに取り付ける場合はナットホールのカバーをLH側/RH側それぞれ2箇所、アシストグリップ部に取り付ける場合はLH側/RH側それぞれのアシストグリップを取り外してください。



※右図はLH側へ取り付ける場合を説明しています。

※車両部品の取り外しは、車両の説明書または整備要領書を参照してください。

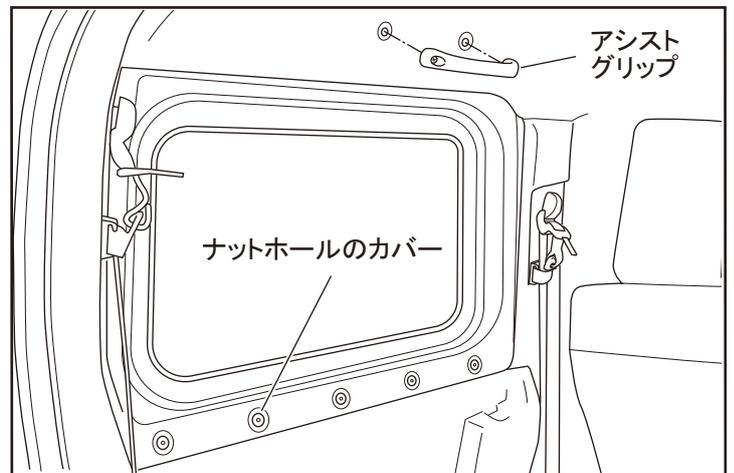

- ②ステーAの取付穴に⑦ワッシャーを当て、④六角穴付きボルトにて車両に仮固定してください。

※ナットホール周辺がくぼんでいる車種は、下図のとおり⑤大径ワッシャーをはさみ込んでください。

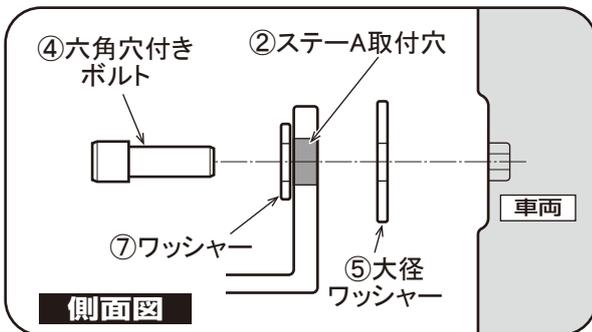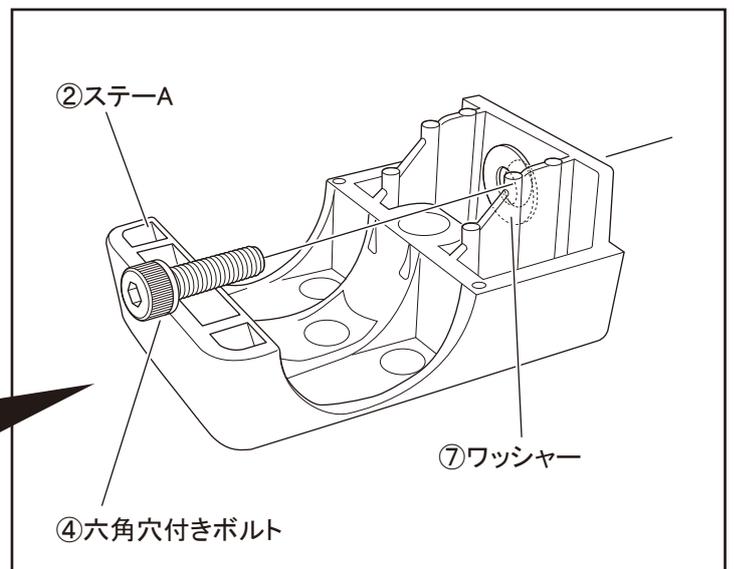

※LH側2箇所/RH側2箇所

※本説明書における仮固定とは、脱落はせず角度等の調整が可能な状態を指します。




### アドバイス

④六角穴付きボルトが②ステーAに入りづらい場合は④六角穴付きボルトを回しながら入れてください。

3. 仮固定した②ステアAの上に右図のように  
①バーを乗せ、②ステアAの角度を調整してください。

※LH側/RH側両方

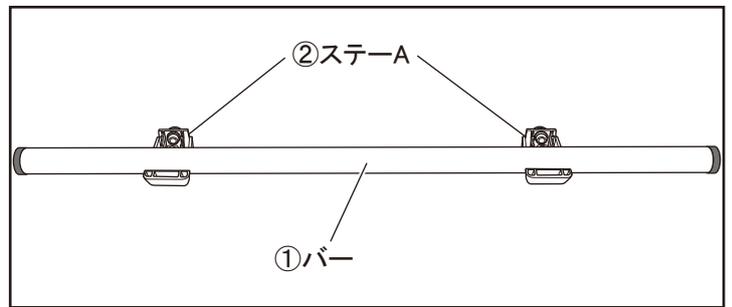


4. 3.で乗せた①バーを取り外し、④六角穴付きボルトを  
締めこみ、②ステアAを固定してください。

※LH側2箇所/RH側2箇所

**注記**


推奨締め付トルク： **6.9N・m**

※締め付トルクは車両の説明書または  
整備要領書を参照してください。

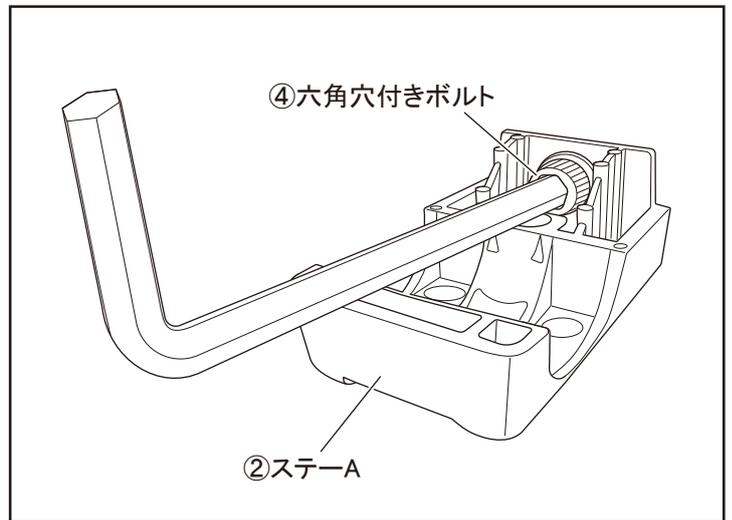

5. ①バーを②ステアAに乗せ、③ステアBを  
カチッと音がするまで嵌め込んでください。

※LH側2箇所/RH側2箇所


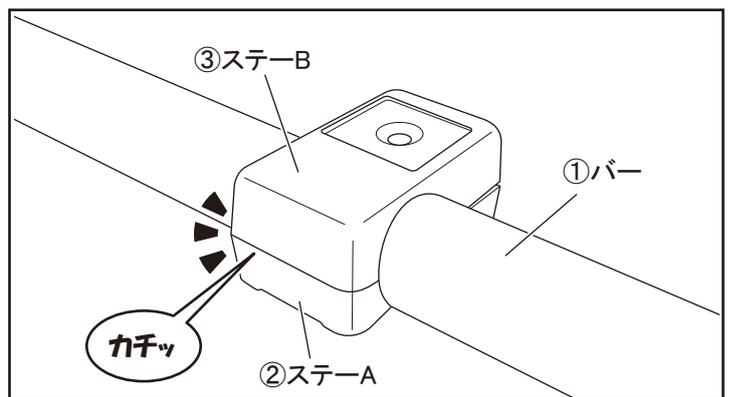


6. ②ステアAの下面にある六角の穴に⑥ナットを入れ、  
③ステアBの丸穴から④六角穴付きボルトにて  
固定してください。

※LH側2箇所/RH側2箇所



**注記**

締め付トルク： **5.2N・m**

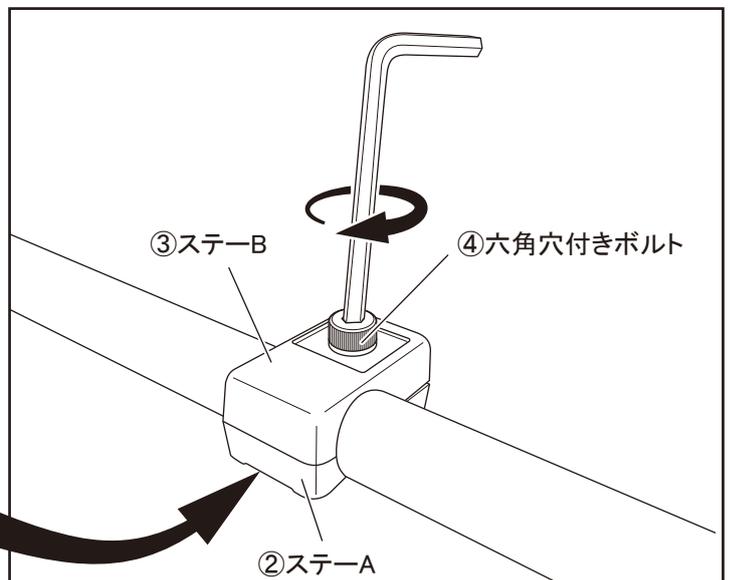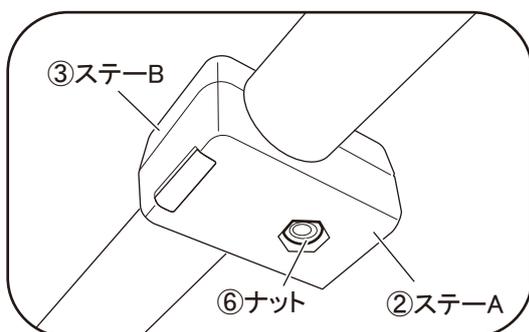


## アドバイス

 ④六角穴付きボルトを  
首下35mm程度のものへ交換していただくと、  
M6アイナットを取り付けることができます。

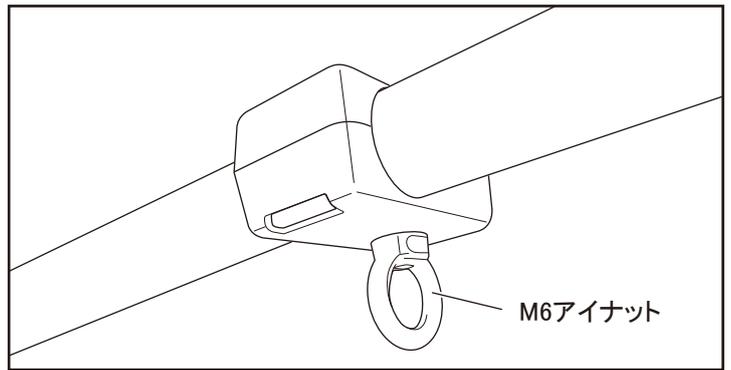

7. ④六角穴付きボルトに緩みがないことを確認し、  
③ステーBに⑧エンブレムシールを  
貼り付けてください。

※LH側2箇所/RH側2箇所

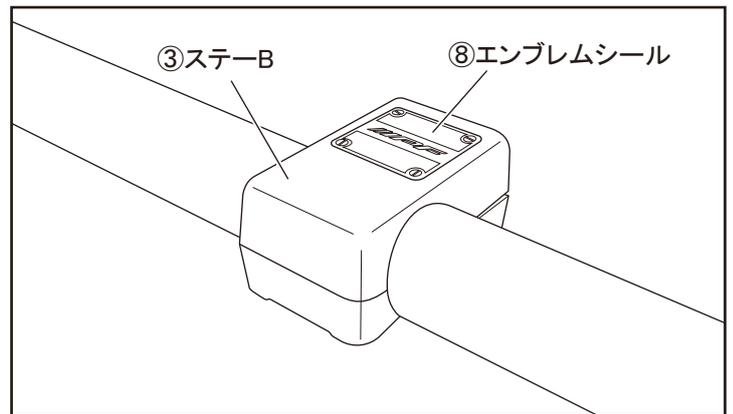


## 取外方法

取付位置の変更などでマルチユースバーを  
取り外す場合は、取り付けと逆の手順で  
頁3の5. の状態まで戻り、支点を軸に右図の向きに  
③ステーBを持ち上げてください。

その後、引き続き取付と逆の手順で②ステーAを  
取り外し、任意の位置へ取り付けてください。

※⑧エンブレムシールは別途  
補修品番(品番:MUB-01P)をご購入ください。

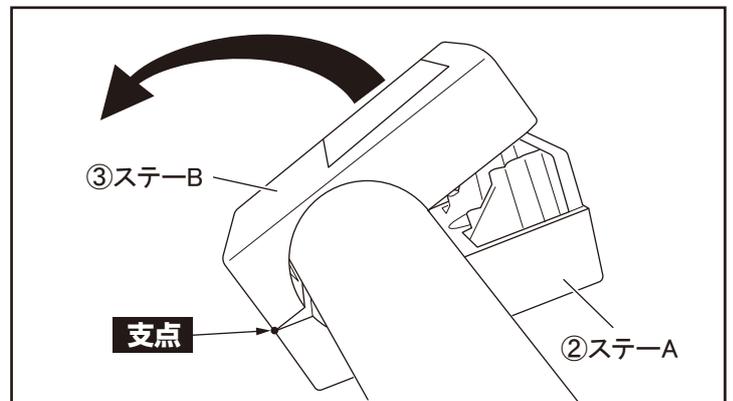

## 取付完了後の点検

1. ガタツキなどはないか、またボルトの締め忘れはないか確認してください。
2. ボルトは定期的に緩みなどがなく点検してください。

## アフターサービスについて

製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

問い合わせ先: **IPF株式会社** 〒370-1201  
群馬県高崎市倉賀野町2656  
TEL. 027-346-3316 FAX. 027-347-1594  
受付時間:AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00